

ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CM0707006001

ชื่อลำน้ำ แม่น้ำแม่แรม เป็นสาขาของแม่น้ำ แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง ประเภทลำน้ำ แม่น้ำสาขา วันที่สำรวจ: 12 กรกฎาคม 2564
หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 แม่แรม ตำบล แม่แรม อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

| พิกัดเริ่มปัญหา | | | | พิกัดสิ้นสุดปัญหา | | | | |
|---|--------|--------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|----------|----------|
| X(UTM) | 490677 | Y(UTM) | 2093026 | X(UTM) | 490677 | Y(UTM) | 2093026 | |
| หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา | | กว้าง (เมตร) | | ลึก (เมตร) | | ความชันตลิ่ง | | |
| หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา | | 12.0 | | 2.5 | | 1:1.5 | | |
| หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา | | 10.0 | | 2.0 | | 1:1.5 | | |
| หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา | | | | | | | | |
| - ทางน้ำเปิด | | - | | - | | - | | |
| - สะพาน | | - | | - | | ความยาวช่องตอม่อ | - เมตร | |
| | | | | | | จำนวนตอม่อ | - ช่อง | |
| - กรณีท่อลอด | | ท่อกลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง | - เมตร | ยาว | - เมตร | จำนวนท่อ | - ช่อง |
| | | ท่อเหลี่ยม | กว้าง | 3.0 เมตร | สูง | 2.0 เมตร | ยาว | 3.5 เมตร |
| - อื่นๆ | | - | | - | | - | | |
| หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา | | 10.0 | | 2.0 | | 1:1.5 | | |

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร การคาดผิวของลำน้ำ วัสดุที่ใช้คาดผิวของลำน้ำ แม่น้ำแม่แรมไม่มีการคาดผิวลำน้ำ ไม่คาดผิว เป็นแม่น้ำสายธรรมชาติปกคลุมด้วยผิวดินและวัชพืชตลอดช่วง

ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ น้อย ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ระดับความเสียหาย น้อย 2-4 ปีครั้ง

สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

> โดยธรรมชาติ ตลิ่งพังการกัดเซาะ การทับถมของตะกอน (ลำน้ำต้นเขิน) วัชพืช (วัชพืชเติบโตบริเวณตลิ่งของแม่น้ำแม่แรมตลอดช่วง และเป็นลำน้ำที่มีการสะสมของตะกอนเป็นปริมาณเยอะ)

> โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณสุขภาค: ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำมีขนาดเล็กเกินไประบายน้ำหลากไม่ทัน สิ่งปฏิกูล อื่นๆ (ตอม่อของท่อลอดเหลี่ยมดักจับสิ่งปฏิกูลต่างๆที่พัดพามาตามลำน้ำแม่แรม)

ระดับการกีดขวาง ปานกลาง คิดเป็น 30-70% หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข กรมทางหลวงชนบท

โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ ไม่ได้ผล

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหายังไม่มีในแผน

| สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ | แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาคือเบื้องต้น |
|---|---|
| ลำน้ำแม่แรม มีท่อลอดถนนเป็นท่อเหลี่ยมมีขนาดความกว้าง 3.0 m. ความลึก 2.0 m. จำนวน 4 ช่อง ซึ่งจะทำให้ผนังของท่อลอดเหลี่ยมเป็นตัวดักจับเศษกิ่งไม้ ใบไม้ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ไหลมาตามลำน้ำแม่แรม | ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 50.21$ ตารางกิโลเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $22.92 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 50 ปี |
| ประกอบกับเมื่อฝนตกหนักน้ำในลำน้ำจะไหลเชี่ยวทำให้เกิดการกัดเซาะตลิ่งในช่วง ส่งผลให้การระบายน้ำออกจากตำแหน่งนี้เป็นไปอย่างไม่เต็มที่ น้ำจะค่อยๆเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านที่อยู่อาศัยทางด้านเหนือน้ำของท่อลอด | ลำน้ำแม่แรมมีขนาดความกว้างมากกว่า 10 m. ในตำแหน่งดังกล่าว และมักจะมีสิ่งปฏิกูลไหลมาตามลำน้ำ ดังนั้นจึงควรเปลี่ยนจากท่อลอดเหลี่ยม เป็นสะพาน ซึ่งต้องออกแบบไม่ให้ตอม่อสะพานถี่เกินไป จนกลายเป็นสิ่งกีดขวางสิ่งปฏิกูลต่างๆที่ไหลมาตามลำน้ำแม่แรม |

