

ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CM0701007001

ชื่อลำน้ำ ลำเหมืองตลอดคลองชลประทาน เป็นสาขาของแม่น้ำ ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง วันที่สำรวจ: 21 กรกฎาคม 2564
 แม่น้ำแม่ริม/แม่น้ำปิง
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ทุ่งหัวช้าง ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่

พิกัดเริ่มปัญหา				พิกัดสิ้นสุดปัญหา								
X(UTM)	493719	Y(UTM)	2092097	X(UTM)	493719	Y(UTM)	2092097					
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา	กว้าง (เมตร)		ลึก (เมตร)		ความชันตลิ่ง							
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา	1.5		1.5		1:1.5							
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา	1.2		1.2		1:1.5							
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา												
- ทางน้ำเปิด	-		-		-							
- สะพาน	-		-		ความยาวช่องตอม่อ	-	เมตร					
					จำนวนตอม่อ	-	ช่อง					
- กรณีท่อลอด	ท่อกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง	ไม่ทราบขนาด	เมตร	ยาว	ไม่ทราบความยาว	เมตร	จำนวนท่อ	ไม่ทราบจำนวน	ช่อง		
	ท่อเหลี่ยม	กว้าง	-	เมตร	สูง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนท่อ	-
- อื่นๆ	-											
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา	1.2		1.2		1:1.5							

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร การตาดผิวของลำน้ำ ไม่ตาดผิว วัสดุที่ใช้ตาดผิวของลำน้ำ
 ลำเหมืองไม่มีการตาดผิว
 ปกคลุมด้วยผิวดินและวัชพืช
 ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ ปานกลาง ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ทุกปี ระดับความเสี่ยง มาก
 สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

- > โดยธรรมชาติ การทับถมของตะกอน (ลำน้ำต้นเขิน) วัชพืช (ลำเหมืองมีวัชพืชและตะกอนสะสมเต็มทั้งหน้าตัดของลำน้ำ)
- > โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณูปโภค: ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำมีขนาดเล็กเกินไประบายน้ำหลากไม่ทัน
 อื่นๆ (ไซฟอนลอดลำเหมืองขอยคลองชลประทานแม่แตงมีขนาดเล็ก และไม่ทราบขนาดของท่อเนื่องจากมีตะกอนทับถม)

ระดับการกีดขวาง ปานกลาง คิดเป็น 30-70% หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ริม

โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ ไม่ได้ผล

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีในแผน

สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ	แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ไซฟอนลอดใต้คลองชลประทาน (คลองขอยแบ่งน้ำแยกออกจากเส้นคลองชลประทานแม่จัด-แม่แตง ชม. 4087) เป็นท่อลอดกลมขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถระบายน้ำออกจากลำเหมืองได้ทัน อีกทั้งมีวัชพืช และตะกอนสะสมในลำเหมืองเป็นปริมาณมาก จนทำให้ลำเหมืองต้นเขิน	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 0.49$ ตารางกิโลเมตร $L_0 = 0.95$ กิโลเมตร $H = -$ เมตร $C = 0.5$ $tc = 0.37$ ชั่วโมง $I = 81.97$ มิลลิเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $2.56 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 10 ปี ขยายขนาดของไซฟอนลอดใต้คลองชลประทานให้ใหญ่ขึ้น และวางแผนมาตรการการขุดลอกลำเหมืองด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนเป็นท่อลอดเหลี่ยมขนาดความกว้าง 1.2 m. ความลึก 1.2 m. จำนวน 1 ช่อง ความลาดชันท้องน้ำ 0.0020

รูปภาพประกอบ

