

ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสตำแหน่งการกีดขวางที่: CM1910011002

ชื่อลำน้ำ ลำเหมืองหลังโกลบอลเฮาส์ เป็นสาขาของแม่น้ำ
 ลำเหมืองหนองผึ่ง/ลำเหมืองโค้ง/แม่น้ำแม่กวง/แม่น้ำปิง ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ช้างค้ำ ตำบล ท่าวังตาล อำเภอ สารภี จังหวัด เชียงใหม่
 วันที่สำรวจ: 29 กรกฎาคม 2564

| พิกัดเริ่มปัญหา | | | | พิกัดสิ้นสุดปัญหา | | | | |
|---|------------|---|---------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|
| X(UTM) | 500052 | Y(UTM) | 2072716 | X(UTM) | 500117 | Y(UTM) | 2072300 | |
| หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา | | กว้าง (เมตร) | | ลึก (เมตร) | | ความชันตลิ่ง | | |
| หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา | | 0.50 | | 1.0 | | 1:1.5 | | |
| หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา | | 0.50 | | 1.0 | | 1:1.5 | | |
| หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา | | | | | | | | |
| - ทางน้ำเปิด | | - | | - | | - | | |
| - สะพาน | | - | | - | | ความยาวช่องตอม่อ | - เมตร | |
| | | | | | | จำนวนตอม่อ | - ช่อง | |
| - กรณีท่อลอด | ท่อกลม | เส้นผ่านศูนย์กลาง | 2 เมตร | ยาว | 150 m. (ไหลผ่านโกลบอลเฮาส์) | เมตร | จำนวนท่อ | 1 ช่อง |
| | ท่อเหลี่ยม | กว้าง | - เมตร | สูง | - เมตร | ยาว | - เมตร | จำนวนท่อ |
| - อื่นๆ | | มีท่อลอดกลมขนาด 0.30 m. และมีการตาดมั่วตื้นเขินกว่าลำเหมืองเดิม | | | | | | |
| หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา | | 0.50 | | 1.0 | | 1:1.5 | | |

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ 10 -1000 เมตร การตาดมั่วของลำน้ำ วัสดุที่ใช้ตาดมั่วของลำน้ำ ลำเหมืองไม่ตาดมั่ว และไม่ตาดมั่ว
 และมีการตาดมั่วบางช่วง สำหรับส่วนที่ไหลเข้าโกลบอลเฮาส์มีการวางท่อตามแนวลำเหมืองเดิม

ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ มาก ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ระดับความเสี่ยง มาก
 ทุกปี

สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

- > โดยธรรมชาติ การทับถมของตะกอน (ลำน้ำตื้นเขิน) วัชพืช (ลำเหมืองส่วนที่ไม่มีการตาดมั่ว มีการสะสมของวัชพืช และตะกอนจนลำเหมืองตื้นเขินอย่างเห็นได้ชัด)
- > โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณสุข: ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำมีขนาดเล็กเกินไประบายน้ำหลากไม่ทัน วางท่อตามแนวลำน้ำทดแทนลำน้ำเดิม อื่นๆ (ชาวบ้านมีการตาดมั่วคอนกรีตเอง มีลักษณะตื้นเขินจึงทำให้เกิดขวางและเป็นอุปสรรคในการไหลของน้ำ และมีการวางท่อตามแนวลำเหมืองเดิม ที่มีขนาดเล็กเกินไป)

ระดับการกีดขวาง ปานกลาง คิดเป็น 30-70% หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวังตาล

โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ ไม่ได้ผล

สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีในแผน

| | |
|---------------------------|--|
| สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ | แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาคือเบื้องต้น |
|---------------------------|--|

| | |
|---|--|
| <p>ลำเหมืองไหลล้นด้านหลังโกลบอลเฮ้าส์สาขาเวียงกุมกาม ตลอดช่วงของลำเหมืองมีวัชพืช และตะกอนสะสมเป็นปริมาณมาก ลำเหมืองไหลมาจนถึงพิกัด 500052 2072716 47Q จะมีท่อลอดทำไว้สำหรับเข้าบ้านของชาวบ้าน มีขนาดเล็กเกินไปและมีการตาดผิวลำเหมืองในส่วนที่ผ่านหน้าบ้านนี้ ที่ตาดผิวลำเหมืองตื้นเขินกว่าสภาพของลำเหมืองจริง ต่อจากนั้นลำเหมืองจะไหลย้อนกลับไปทางด้านหน้าของโกลบอลเฮ้าส์</p> | <p>ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 0.81$ ตารางกิโลเมตร $L_0 = 0.96$ กิโลเมตร $H = -$ เมตร $C = 0.34$ $t_c = 1$ ชั่วโมง $I = 61.59$ มิลลิเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $0.95 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 10 ปี</p> |
| <p>ตั้งแต่พิกัด 500030 2072749 47Q ซึ่งช่วงนี้ลำเหมืองก็มีวัชพืชและตะกอนเยอะเช่นกัน ก่อนจะไหลผ่านด้านหน้าของโกลบอลเฮ้าส์และไหลลอดใต้ถนนทางหลวงหมายเลข ช. 3029 โดยส่วนที่ไหลผ่านโกลบอลเฮ้าส์ ลำเหมืองได้ถูกทำเป็นท่อลอดกลมที่มีขนาดเล็กกว่าขนาดของลำเหมืองเดิม ทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกจากลำเหมืองได้ทัน ส่งผลให้น้ำไหลท่วมพื้นที่หลังโกลบอลเฮ้าส์</p> | <p>ทำการขุดลอกลำเหมืองตลอดช่วงดังกล่าว สำหรับช่วงของลำเหมืองที่ผ่านหน้าบ้านของชาวบ้านให้เปลี่ยนเป็นท่อลอดกลม ขนาด 1.0 m. จำนวน 1 ช่อง พร้อมกับรื้อถอนการตาดผิวลำเหมืองออกเนื่องจากมีระดับการตาดผิวที่สูงกว่าท่อ ลอดลำเหมืองเดิม และเปลี่ยนขนาดของลำเหมืองที่ทำเป็นท่อกลม ให้เปลี่ยนเป็นรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ด้วยขนาดที่เท่ากับกับขนาดของลำเหมืองเดิม พร้อมกับทำเป็นฝापิดเพื่อให้รถสามารถสัญจรข้ามได้ ความลาดชันท้องน้ำ 0.0020</p> |

รูปภาพประกอบ

