

ข้อมูลสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของตำแหน่งการกีดขวางทางน้ำ จังหวัดเชียงใหม่

รหัสตำแหน่งกีดขวางที่: CM1410003002

ชื่อลำน้ำ รางระบายน้ำฝิวถนน เป็นสาขาของแม่น้ำ ลำเหมืองซอย เป็นสาขาของแม่น้ำ ลำเหมืองซอย วันที่สำรวจ: 15 กรกฎาคม  
 5/ลำเหมืองเสียน้ำ/แม่น้ำปิง ประเภทลำน้ำ ลำเหมือง 2564  
 หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เจดีย์แม่ครัว ตำบล แม่แฝกใหม่ อำเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่

พิกัดเริ่มปัญหา				พิกัดสิ้นสุดปัญหา								
X(UTM)	497561	Y(UTM)	2098335	X(UTM)	497561	Y(UTM)	2098335					
หน้าตัดลำน้ำที่เกิดปัญหา		กว้าง (เมตร)		ลึก (เมตร)		ความชันตลิ่ง						
หน้าตัดลำน้ำเดิมในอดีตก่อนเกิดปัญหา		0.30		0.30		1:1						
หน้าตัดลำน้ำก่อนถึงที่เกิดปัญหา		0.30		0.30		1:1						
หน้าตัดที่แคบที่สุดของช่วงที่เกิดปัญหา												
- ทางน้ำเปิด		-		-		-						
- สะพาน		-		-		ความยาวช่องตอม่อ	- เมตร					
						จำนวนตอม่อ	- ช่อง					
- กรณีท่อลอด	ท่อกลม	เส้นผ่านศูนย์กลาง	0.30	เมตร	ยาว	5.0	เมตร	จำนวนท่อ	1	ช่อง		
	ท่อเหลี่ยม	กว้าง	-	เมตร	สูง	-	เมตร	ยาว	-	เมตร	จำนวนท่อ	-
- อื่นๆ		-		-		-						
หน้าตัดลำน้ำด้านท้ายน้ำหลังช่วงที่เกิดปัญหา		0.30		0.30		1:1						

วัสดุที่ใช้ตัดฝิวของลำน้ำ

ความยาวของช่วงลำน้ำที่เกิดปัญหา เป็นจุดระยะ น้อยกว่า 10 เมตร การตัดฝิวของลำน้ำ ตัดฝิว รางระบายน้ำรูปหน้าตัดสี่เหลี่ยมคางหมู ตัดฝิวด้วยคอนกรีต  
 ลักษณะความเสียหาย น้ำท่วม ระดับ น้อย ความถี่ที่เกิดความเสียหาย ทุกปี ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  
 สาเหตุของการกีดขวางลำน้ำ

- > โดยธรรมชาติ การทับถมของตะกอน (ลำน้ำตื้นเขิน) วัชพืช (มีตะกอนสะสมในรางระบายน้ำ แต่ไม่ได้มีในปริมาณที่เยอะ )
- > โดยมนุษย์ จาก ระบบสาธารณสุขภาค: ท่อลอดถนนที่ตัดลำน้ำมีขนาดเล็กเกินไประบายน้ำหลากไม่ทัน

ระดับการกีดขวาง ปานกลาง คิดเป็น 30-70% หน่วยงานการดำเนินการแก้ไข สำนักงานเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว  
 โดยวิธี ยังไม่ได้ดำเนินการ ผลการดำเนินการ ไม่ได้ผล  
 สภาพในปัจจุบันของโครงการที่แก้ไขปัญหา ยังไม่มีในแผน

สภาพปัญหาการกีดขวางทางน้ำ	แนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
รางระบายน้ำตามไหล่ของถนน เป็นรางระบายน้ำคอนกรีตไม่มีฝาบปิด มีท่อลอดกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 m. จำนวน 1 ช่อง ซึ่งมีขนาดหน้าตัดการระบายน้ำเล็กเกินไป ไม่เพียงพอต่อการระบายน้ำช่วงหน้าฝน ทำให้น้ำเอ่อล้นรางระบายน้ำไหลบนฝิวถนน ส่งผลต่อการสัญจรของชาวบ้าน	ข้อมูลพื้นที่รับน้ำของตำแหน่งที่เกิดปัญหา $A = 0.24$ ตารางกิโลเมตร $L_0 = 0.74$ กิโลเมตร $H = -$ เมตร $C = 0.34$ $t_c = 1.01$ ชั่วโมง $I = 61.28$ มิลลิเมตร อัตราการไหลสูงสุด = $0.11 \text{ m}^3/\text{s}$ Return period = 5 ปี เพิ่มท่อกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30 m. อีก 1 ช่อง ความลาดชันท้องน้ำ 0.0030

# รูปภาพประกอบ

